

# TECHNICAL INFORMATION

# Lambretta

Date: 02.10.2018 Version: 1

Caro parceiro Lambretta!

Nos veículos Lambretta, pode acontecer que nenhuma anilha de plástico esteja colocada entre a superfície da tinta e a anilha metálica nos dois parafusos de fixação (1) da tampa da carenagem por cima do farolim traseiro. Isso pode fazer com que a pintura na tampa da carenagem fique arranhada pela anilha metálica e se desenvolva corrosão nestes pontos.

Por esse motivo, deve ser verificado durante a montagem de um veículo novo ou durante a próxima inspeção se a anilha de borracha ou plástico também está incluída nos dois parafusos entre a anilha metálica e a superfície pintada.

Se **não** for o caso, deve desmontar os dois parafusos e limpar as marcas de ferrugem. Além disso, as superfícies livres de ferrugem devem ser tratadas com cera protetora transparente. Em seguida, adicione a anilha de plástico nos dois parafusos, entre a superfície pintada e a anilha metálica, remonte os parafusos, e aperte com um torque de 6 - 7,5 Nm.

Se não tiver anilhas adequadas disponíveis, envie um pedido de garantia pelo formulário no portal [motoexpert.pt](http://greenfactory.motoexpert.pt/pt_PT/page/pedido-de-garantia) ([http://greenfactory.motoexpert.pt/pt\\_PT/page/pedido-de-garantia](http://greenfactory.motoexpert.pt/pt_PT/page/pedido-de-garantia)) .


As peças correspondentes ser-lhe-ão enviadas.

Anilha plástica Poliamida para rosca M8

Dimensões: 8.4x16x1.6 mm

**Refª da peça: 0421008**

Tempo por veículo: 0,1 h = 6 min

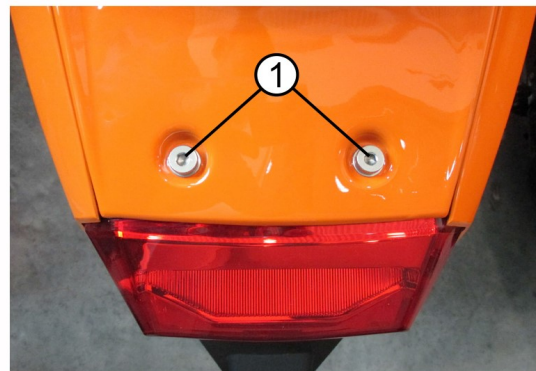

Report No.:	TIN_2018_LB_2_9	Created by:	Lang
Model:	All Lambretta models	Confirmed by:	Groll
VIN No.:	<b>All Lambretta models</b>		
Page 1 / 1	<b>FIXING SCREWS BODY COVER</b>		