

Nº TIN: TIN-2026-001

Data: 01/04/2026


Prioridade: Média

Modelos Afetados:

NEOVOLT – WE-FUN**Descrição:**


Informamos que o modelo acima indicado vem equipado de fábrica com um sensor de velocidade no eixo do pedaleiro - PAS – Pedal Assist System. Não estando os pedais instalados, deverá ser desactivado.

O sensor encontra-se localizado por baixo do baú do banco, sendo necessária a sua remoção para acesso ao mesmo.

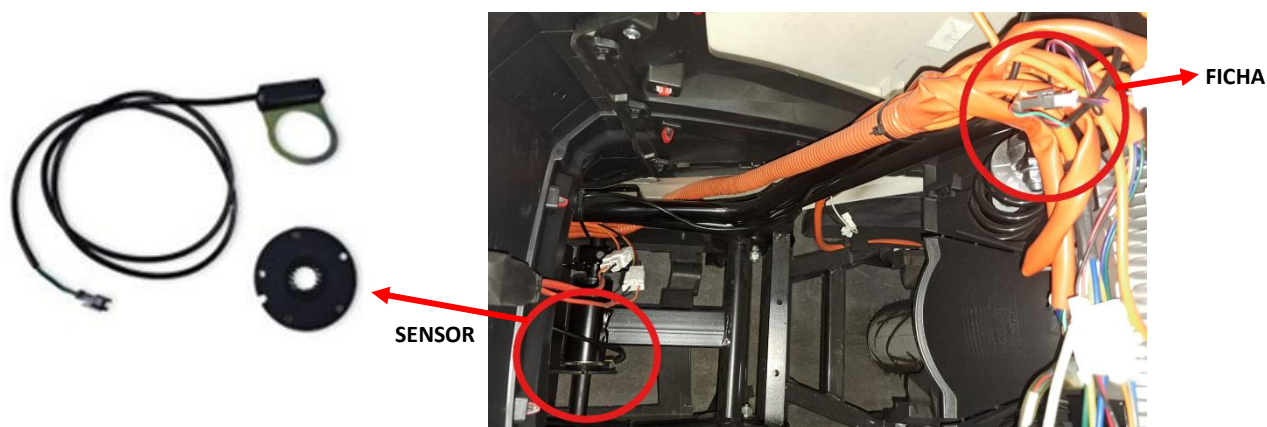
**Ação a Realizar:**

Solicita-se a desativação do sensor de velocidade instalado no eixo do pedaleiro.

Para o efeito, deverá ser removido o baú do banco para acesso ao sensor.

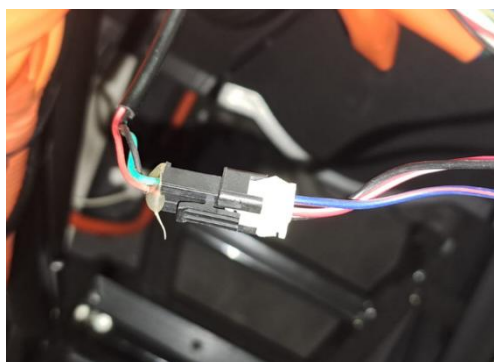

FICHA LIGADA

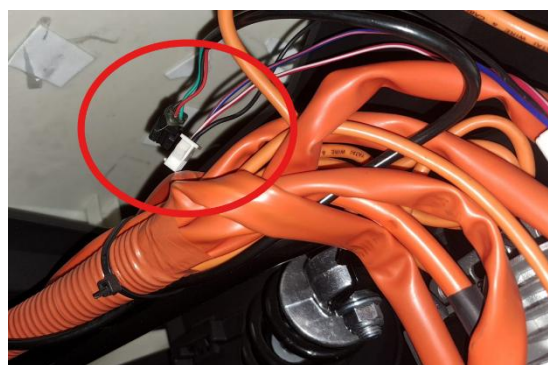

FICHA DESLIGADA

Motivo:

A presença deste sensor poderá originar falhas de leitura no sistema, podendo comprometer o correto funcionamento do veículo.

Observações:

Em caso de dúvida ou persistência de anomalias, deverá ser contactar o suporte técnico.